
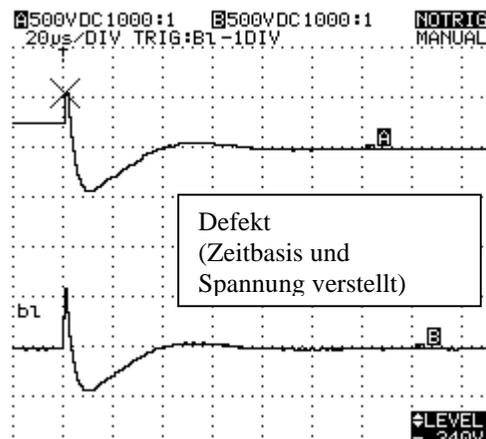


## Überprüfung der Zündversorgungswicklung:

**3 ½ 14x18mm  
defekt und  
neu gewickelt**

Oszisetup c:\Fluke\zuend\_gn.set 0,47 nF 280V DC bei 210 V AC mit Transistor geschaltet  
**Defekte** Lima mit 14x18mm Zündversorgung. Von Gerhard F.  
Widerstand 157 Ohm

Diese Zündversorgung hat 1 Kurzschlussblech 2,0mm Dick und Isolierung 2,0mm Dick  
Die alten haben ein Kurzschlussblech mit 1,0 mm und eine Kurzschlusswinkelblech mit 1,5mm. Isolierung 1,0mm.  
Leider passt die 2mm dicke Isolierung der neuen Ausführung bei den alten mechanisch nicht drauf.

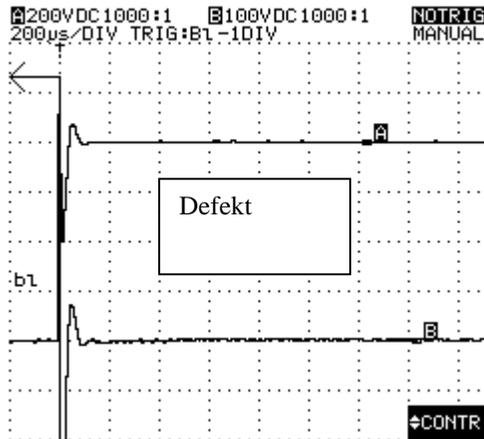

Neu gewickelt 3050 Windungen 0,14mm 1xLackisoliert 280 Ohm

